



# HEA-P/HEA-S/HEA-PU

## Přípojky uzemnění


### Montážní návod




#### Upozornění:

Zemnicí vodič, který má být připojen musí být dostatečně upevněn proti namáhání v tahu nebo tlaku např. pomocí vázacího drátu k ocelové výztuži.


1

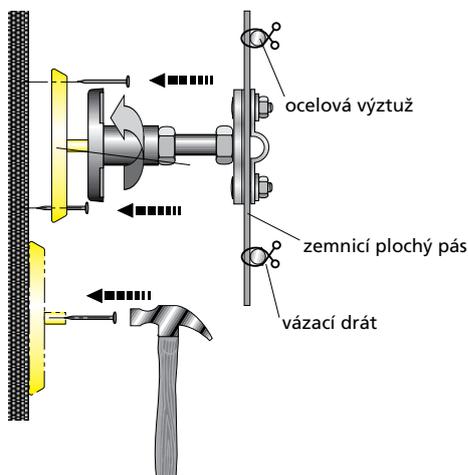

2

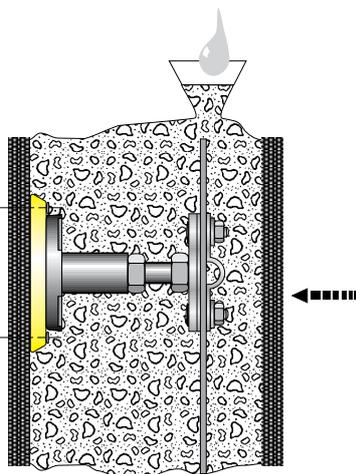

3

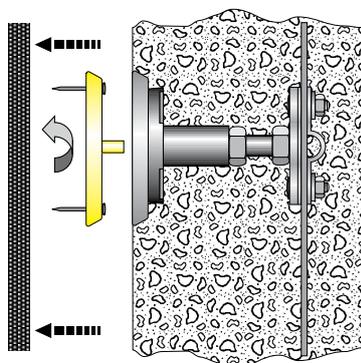

Vyšroubujte žlutý bednicí kotouč z průchodky uzemnění HEA-P a připevněte jej na požadované místo dřevěného bednění hřebíky (4 x průměr hřebíku do 1,6 mm x 30 mm nebo 1 x průměr hřebíků 3,5 mm x 80 mm skrz závitový nátrubek).

#### Přesahující špičky hřebíků ohněte.

Potom zašroubujte zemnicí vpravo až po doraz. Alternativně u ocelového bednění upněte pomocí magnetického přídržného kotouče MHS-M12/M16 (viz „Prospekt uzemnění – příslušenství“).

- U provedení HEA-S může být připojena křížová svorka s kruhovou nebo páskovou ocelí popř. přivařena k výztužné oceli (ohnout ocelovou tyč za závitem na požadovaném místě).
- U provedení HEA-PU mohou být připojeny univerzální přípojné části.

Potom uzavřete bednění.

Výztužné a betonovací práce proveďte jako obvykle.

#### Důležité!

Při zabetonování je třeba dbát na to, aby byl beton dobře upěchován okolo přípojky uzemnění.

Potom uvolněte bednění a odstraňte vytáčením pomocí kleští nebo kloubového klíče SLS 6G (viz „Prospekt uzemnění – příslušenství“) kotouč bednění.

#### Pozor!

Vyčnívajcí špičky hřebíků.

Nyní lze montovat příslušné příslušenství připojení (viz zadní strana).

Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinací s cizími výrobky nepřebíráme při případných následných škodách žádné záruky.